

March®

Portée de fusil

Portée du réticule du premier plan focal

Le manuel du propriétaire
(édition en langue anglaise)



Merci d'avoir acheté votre lunette de visée March.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant
d'utiliser votre lunette.

AVERTISSEMENT:

N'utilisez jamais un télescope pour regarder le Soleil.

L'utilisation d'une lunette de visée pour regarder le Soleil causera des dommages permanents et
lésions oculaires irréversibles.

Assurez-vous que vous avez réglé une position de dégagement oculaire suffisante de votre lunette
pour éviter les blessures causées par le recul. Définir votre nouvelle portée avec
un dégagement oculaire incorrect et un montage incorrect peuvent
dommages au tireur.

Avant de monter votre nouveau March Scope

Votre nouvelle lunette de mars est sortie d'usine mais devra être configurée pour vos yeux. Avant de commencer à utiliser votre lunette March, vous devrez prendre un moment pour niveler le réticule de la lunette, focaliser le réticule pour vos yeux et viser votre fusil.

La mise à niveau du réticule pour votre nouvelle lunette March est traitée à la page 4.

Il est important de prendre le temps de le faire lors de la configuration de votre nouvelle lunette pour éviter les erreurs d'inclinaison et de prise de vue à longue distance.

La meilleure façon de mettre au point le réticule de votre lunette March est décrite à la page 4. Cela peut être fait avant ou après le montage de la lunette sur votre fusil.

L'observation de l'alésage de votre lunette March est décrite plus en détail à la page 5.

S'assurer que les anneaux et les bases sont parfaitement alignés avant d'installer votre nouvelle lunette aidera à éliminer les éventuelles erreurs de visée en éliminant la pression structurelle sur votre nouvelle lunette. Il gardera également votre lunette March aussi près que possible de son centre optique.

Ajuster votre nouvelle lunette March aux extrêmes des cadrans d'élévation ou de dérive vous empêche de viser à travers l'axe central de la lunette. Cela signifie que vous verrez la cible à travers les bords extérieurs de l'optique, ce qui dégradera la résolution de l'image.

Nous espérons que les conseils suivants vous seront utiles lors de la configuration de votre nouvelle lunette de mars.



Montage de votre nouveau March Scope

Anneaux et bases préférés March

recommande une base monobloc telle qu'un support picatinny ou un rail de banc de type Stolle. Un support monobloc supprime de nombreux problèmes d'alignement couramment rencontrés dans les systèmes de montage en deux pièces.

Si une base monobloc n'est pas une option avec votre carabine, cela ne devrait pas être un problème sérieux. Nous recommandons que chaque fois que des anneaux de lunette sont installés sur un fusil, leur alignement doit être vérifié avant de monter une lunette.

La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser un outil d'alignement à anneau de précision de 30 mm (ou 34 mm pour les modèles March-X et March-FX). Un certain rodage des anneaux de lunette peut être nécessaire pour aligner les anneaux de lunette.

Cependant, si une lunette est montée dans des anneaux qui ne sont pas alignés, votre nouvelle lunette March peut être endommagée ou des performances potentiellement peu fiables. Votre revendeur March Scope peut vous conseiller sur certains outils appropriés pour vous aider à monter votre lunette dans les anneaux.

Positionnez les anneaux de la lunette de manière à ce qu'ils ne soient pas trop près des extrémités de la lunette ou même trop proches les uns des autres et utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis de l'anneau de la lunette. Le positionnement des anneaux à l'extrémité du corps de la lunette pourrait également endommager votre nouveau March. Vérifiez les spécifications du fabricant pour la valeur de couple. Généralement 1,7-2,2 Nm, mais varie en fonction de l'alliage ou de l'acier.

Réglage du dégagement

oculaire Une fois la culasse retirée de la carabine déchargée, visez la carabine dans votre position de tir habituelle. Déplacez très lentement votre lunette March jusqu'à ce que vous puissiez voir tout le champ de vision. Aucun cerne sur les bords ne doit être présent à ce stade, et il y aura un dégagement oculaire confortable.

Assurez-vous de régler suffisamment la position de dégagement oculaire de votre lunette pour éviter les blessures causées par le recul. Régler votre nouvelle lunette avec un dégagement oculaire incorrect et un montage incorrect peut causer des dommages physiques au tireur.

Mise à niveau du réticule Il est

très important que le réticule vertical soit au même niveau que le centre du canon de votre carabine. Si ce n'est pas le cas, l'inclinaison de la carabine se produira et cela entraînera des problèmes de précision à longue distance.

L'un des moyens les plus simples de vérifier l'alignement vertical consiste à utiliser un cordeau vertical, par exemple à environ 10 m devant votre carabine. Assurez-vous que votre carabine est complètement de niveau, regardez à travers votre lunette March et confirmez que le réticule vertical est aligné avec la ligne de corde verticale.

À ce stade, utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis de l'anneau de la lunette.

Assurez-vous de ne pas trop serrer les vis car cela pourrait également endommager votre nouveau March. Vérifiez que la lunette n'a pas bougé lors du serrage des vis.

Faites la mise au point du

réticule Avec votre lunette March solidement installée sur votre carabine, il est maintenant temps de faire la mise au point du réticule sur vos yeux.

Avec votre lunette à son réglage de puissance le plus bas, faites tourner l'oculaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu d'une position de prise de vue normale) jusqu'à ce que l'oculaire se déplace librement. En regardant à travers la lunette, visiez un fond uni comme le ciel bleu ou une feuille de papier blanc.



N'ESSAYEZ PAS DE REGARDER LE SOLEIL, CAR DES DOMMAGES OCULAIRES PERMANENTS EN SERONT RÉSULTANTS.

Lorsque vous tournez l'oculaire, la clarté du réticule change à mesure que la distance focale change.

Lorsque le réticule est mis au point pour vos yeux, tournez la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement contre l'oculaire.

N'essayez pas de trop serrer, mais il doit être ferme.

Ligne de réglage de l'oculaire (Lunettes de zoom sauf EP-Zoom)

Le réglage d'usine de l'oculaire est de -0,5 dioptrie. Il est indiqué par une ligne blanche.

Le réglage adapté à une vue normale ne doit pas être trop éloigné de cette position.

Une fois que l'oculaire est réglé à la meilleure position pour vos yeux, il n'est pas nécessaire de modifier souvent le réglage à moins de changer d'acuité visuelle ou d'utilisateur.

Tournez la bague de verrouillage de l'oculaire et alignez-la sur la ligne blanche pour revenir au réglage d'usine de l'oculaire.

Visée dans votre lunette de visée March Le

Le moyen le plus simple de viser dans votre lunette de visée March est de viser votre fusil contre une cible située par exemple entre 25 et 50 mètres.

L'observation de l'alésage est facile. Avec votre carabine solidement posée et le boulon retiré, regardez à travers l'alésage et déplacez le fusil jusqu'à ce que vous puissiez voir la cible centrée dans l'alésage.

Sans déplacer le fusil, regardez à travers la lunette et ajustez le réglage de la dérive et de l'élévation pour ajuster le réticule de la lunette au centre de la cible.


Tirez un coup sur la cible et ajustez les paramètres de dérive et d'élévation pour déplacer le réticule vers le point d'impact de la balle.

Tourner le cadran d'élévation vers "UP" déplace le point de visée (POA) vers le haut, tandis que tourner le cadran vers "DN" déplace le POA vers le bas. Tourner le cadran de dérive vers "R" déplace le POA vers la droite, tandis que le tourner vers "L" déplace le POA vers la gauche.

Après avoir ajusté votre lunette au point d'impact, déplacez le réticule vers le centre de la cible et tirez un autre coup.

Répétez les réglages des cadrans de dérive et d'élévation jusqu'à ce que le point de visée rencontre le point d'impact.

Le réglage d'usine de l'oculaire est indiqué par une ligne blanche.

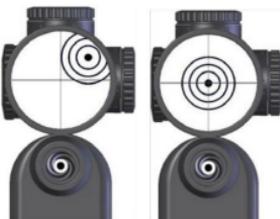

Note importante:

Veillez vérifier où se trouvent les réglages de vos cadrans après avoir mis à zéro votre fusil au point de visée. Plus les réglages sont éloignés de la position centrale (élévation et dérive), plus la résolution optique se dégradera. De plus, vous ne disposerez pas de la quantité totale d'élévation ou de dérive disponible dans une direction. Donc, si le réglage de votre lunette est trop décentré pour que la carabine soit mise à zéro, cela indiquera que l'alignement de l'alésage de la carabine n'est pas sur le même axe que la monture de la lunette ou la position de base.

Réglage de la mise au point/de la

parallaxe Votre lunette de visée March Rifle est dotée d'un cadran de mise au point latéral qui peut être utilisé pour focaliser la lunette sur des cibles d'environ 10 mètres à l'infini.

Le nombre sur le cadran n'est pas un reflet absolu de la distance réelle car celle-ci est affectée par la vue de l'utilisateur et les facteurs environnementaux changeants.

Il est essentiel, en particulier pour le tir à la cible, que le réglage soit absolument exempt de parallaxe.

Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucun mouvement du réticule par rapport à la cible. Pour vérifier cela, bougez très légèrement la tête de haut en bas ou de gauche à droite et vérifiez que la position du réticule ne bouge pas sur la cible. Veillez à ne pas déplacer accidentellement votre fusil lors de cette vérification.



Molette de mise au point latérale



Molette de mise au point latérale

Modèle d'éclairage

Le réticule doit rester dans la position exacte visée sur la cible lorsque vous déplacez légèrement la position de votre tête pour un fonctionnement sans parallaxe.

Réglez la molette de mise au point jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de parallaxe. Si le mouvement de parallaxe n'est pas complètement supprimé, vous aurez une dispersion de groupement plus importante que d'habitude de vos tirs.


Si la molette de mise au point ou la bague de zoom est rigide.

La molette de mise au point latérale et la bague de zoom peuvent être difficiles à tourner en raison d'un manque d'utilisation ou par temps froid. Cela est dû à un dépôt du lubrifiant sur les joints étanches au fil du temps ou à une augmentation de la viscosité du lubrifiant à des températures plus basses. Tourner doucement le cadran d'avant en arrière rétablira le fonctionnement normal.

Réglage de l'élévation et de la dérive zéro La personnalisation

de la dérive et de l'élévation zéro sur votre nouvelle lunette March est facile. Desserrez les trois vis de réglage à l'aide de la clé Allen fournie (voir photo). Une fois desserré, le cadran devrait tourner facilement et vous pouvez régler le cadran sur n'importe quelle position requise. Resserrez les vis de réglage en faisant attention de ne pas trop les serrer car cela pourrait les endommager.

Cadran de type tactique

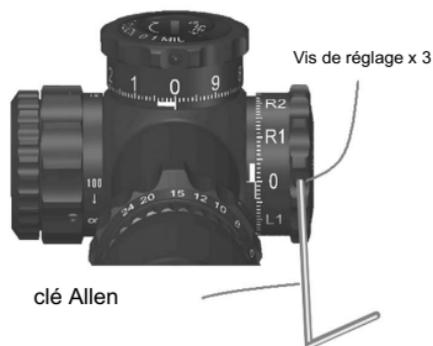

Cadran de type normal



Fonction de mise à zéro

Les modèles March-F et March-FX ont une capacité de réglage à zéro. Après avoir réglé le cadran d'élévation sur la position souhaitée, maintenez le cadran avec vos doigts et tournez le cadran "0-SET"

dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis de taille appropriée jusqu'à ce que la butée inférieure soit atteinte.

À ce stade, l'élévation ne peut pas être abaissée afin que vous ne perdiez pas votre point de départ.

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction Zero Set, tournez le cadran "0-SET" dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de sa course.

Cadran d'élévation Cadran 0-Set



*Veuillez noter que le sens de rotation diffère selon le modèle. Veuillez vous référer à chaque page de produit pour plus de détails.

Pour 4,5-28x52 et 1,5x-15x42, tournez le cadran « 0-SET » dans le sens antihoraire à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis de taille appropriée jusqu'à ce que la butée inférieure soit atteinte.

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction Zero Set, tournez le cadran "0-SET" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne le haut de sa course.

Éclairage du réticule Le

modèle d'éclairage (le cas échéant) sur les lunettes March produit quatre niveaux d'intensité lumineuse sur le réticule pour une prise de vue précise dans des conditions de faible luminosité ou de nuit. Pousser l'interrupteur en caoutchouc sur la molette de mise au point active le mode d'éclairage.

Le modèle d'éclairage passe par OFF 1-2-3-4-OFF chaque fois que l'interrupteur est enfoncé.

Le réglage 4 est le plus lumineux. Le modèle d'éclairage s'éteindra automatiquement après une heure pour économiser la batterie.



Commutateur tactique en caoutchouc

Changer la batterie

dans le module d'éclairage

Tourner le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour exposer le compartiment à piles.

Remplacez la pile par une pile au lithium CR2032. Faites particulièrement attention à la polarité de la pile : le côté positif (+) de la pile doit faire face au corps de l'oscilloscope.



Illumination Module Cap

Utilisation du zoom pour modifier le grossissement

Tournez la bague de zoom dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le grossissement de votre lunette et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le grossissement. Utilisez le point d'index pour sélectionner le réglage le plus approprié.



Bague de zoom

Disque modificateur

Disque MD 30 mm pour objectif 42 mm

Disque MD 35 mm pour objectif 52 mm

Disque MD 43 mm pour objectif 56 mm

Le disque modificateur n'utilise aucune lentille. Il s'agit d'un disque en aluminium léger avec un trou de plus petit diamètre pour réduire la quantité de lumière entrant dans la lunette.

Le disque modificateur se visse sur la lunette via les filetages devant l'objectif.

L'utilisation de Modifier Disk avec votre oscilloscope March va :

une; réduire la quantité de lumière entrant dans la lunette d'autant que
50 % (disque MD 30 mm), 50 % (disque MD 35 mm), 40 % (disque MD 43 mm).

(selon la luminosité des conditions)

b; augmenter la profondeur de champ jusqu'à 50% (disque MD 30mm),
50 % (disque MD 35 mm), 40 % (disque MD 43 mm).

Si la luminosité inutile est réduite et la profondeur de mise au point augmentée, la capacité d'un utilisateur à lire le mirage est améliorée car l'image de visée est mieux définie dans des conditions difficiles.



Pour réduire la luminosité, il est possible d'utiliser un filtre caméra sur l'oculaire ($\varnothing = 37\text{mm}$, $P = 0,75$).

March recommande de ne pas utiliser de filtre sur l'objectif car cela affecte la résolution de la cible.



March™

Capuchon rabattable



- a) Faites glisser le capuchon rabattable correctement dimensionné sur l'oculaire ou l'objectif de la lunette jusqu'à ce qu'il rencontre le bord intérieur du capuchon. Si le capuchon rabattable est difficile à installer en raison de sa rigidité, réchauffez-le d'abord (réchauffez-le légèrement, n'appliquez pas de chaleur directe).
- b) Après avoir ouvert le capuchon, poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte. Assurez-vous de verrouiller le capuchon ouvert lorsque vous utilisez la lunette.
- c) Bien que les capuchons rabattables protègent de la pluie et de la poussière, ils ne sont pas étanches. Toutes les lunettes March sont étanches.

Numéro de pièces	Article	Modèle
FC-41	Capuchon rabattable 41 mm pour oculaire	Oculaire
FC-46	46mm Flip cap pour oculaire	Oculaire grand angle
Capuchon rabattable FC-33	33 mm pour objectif 24 mm	1x-4x24, 1x-4.5x24, 1x-8x24, 1x-10x24
FC-51	Capuchon Flip 51mm pour objectif 42mm	2.5x-25x42, 3x-24x42, 1.5x-15x42
Capuchon rabattable FC-60	60 mm pour objectif 52 mm	48x52, 40x-60x52, 2.5x-25x52, 3x-24x52, 10x-60x52, 4.5-28x52, 4x-40x52 5x-40x56, 5x-50x56, 8x-80x56,
Capuchon rabattable FC-64	64 mm pour objectif 56 mm	10x-60x56, 5x-42x56, 6-60x5, 6-60x5

Levier rapide



Wider nails



a) Réglez d'abord la partie supérieure du levier rapide (avec bouton) sur la bague de zoom de grossissement de la portée.

Placez les clous les plus larges vers la gauche. Réglez le bouton du levier à droite sur le bouton de la bague de zoom de la lunette. Assurez-vous que le levier peut s'adapter correctement sur la bague de zoom de la lunette.



b) Placez ensuite la partie inférieure du levier sur la bague de zoom de la lunette.

Fixez le petit crochet de la partie inférieure sur le crochet latéral de dérive de la partie supérieure.

Placez ensuite le plus gros crochet de la partie inférieure sur l'autre côté de la partie supérieure jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tout sera réglé lorsque le levier pourra s'adapter et couvrir complètement la bague de zoom de la lunette.



Comment retirer le levier ?

Une fois décroché le plus gros crochet de la partie inférieure, toutes les pièces peuvent être retirées facilement.

Fabrication d'une lentille de mars Les

lunettes de visée de mars (sauf 1x-4x24,

1x-4,5x24, 1x-8x24 et 1x-10x24) utilisent des lentilles à dispersion extra-faible (ED) multicouches pour réduire l'aberration chromatique et fournir une résolution d'image élevée même au grossissement maximal.

Les lentilles ED ont un indice de réfraction plus petit que les lentilles optiques typiques dans la longueur d'onde bleue à rouge. Cela produit une netteté et une correction des couleurs supérieures. Les lentilles ED sont souvent utilisées dans les microscopes, les télescopes haut de gamme et les semi-conducteurs. Les lentilles ED permettent de maintenir une image constante et de haute qualité des paramètres de grossissement les plus bas aux plus élevés dans votre nouvelle lunette March.

Construction interne

Les lunettes de visée March Rifle sont fabriquées à partir d'aluminium de haute qualité spécialement traité thermiquement, d'acier allié spécial et de laiton. Le corps de la lunette est rempli de gaz argon pour créer un environnement stable. Pour s'assurer que les March Scopes restent hermétiques, chaque lunette est équipée de joints toriques en caoutchouc de haute performance de qualité industrielle.

Conception du premier plan focal (FFP); Un

réticule placé dans le premier plan focal gardera la même valeur quel que soit le réglage de grossissement sélectionné. Cela permet de simplifier la télémétrie des cibles et de viser dans des conditions difficiles. Le réticule et la cible augmenteront en taille à mesure que le grossissement augmentera, mais toutes les marques de hachage ou divisions dans le motif du réticule conserveront une valeur constante.

Par exemple, un Mil-Radian est une mesure cohérente sur toute la plage de puissance.

Pour déterminer quelles mesures sont couvertes par le réticule de votre marche, veuillez vous référer aux informations sur le réticule contenues à la fin de ce manuel.



Low Magnification

High Magnification

March-F

Zoom compact
1x-8x24mm
1x-8x24mm Shorty



(mise au point fixe à 100 mètres)

Marquages de dérive et d'élévation 1

clic : 0,1 mil

1 Tour : 10Mil

Total ajust. portée : 56 mil



Cadran d'élévation



Cadran de dérive




La durée

1x-8x24mm est 258mm


1x-8x24mm Shorty est 212mm

Réticule


Réticule FMC-1

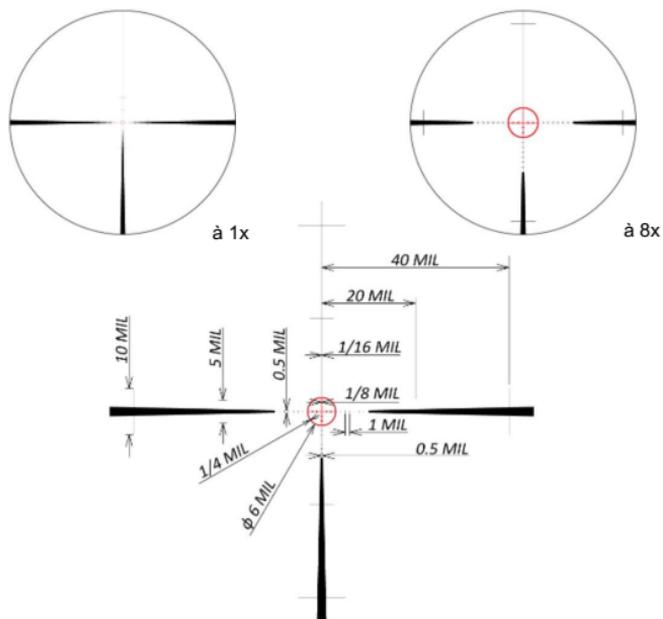


Réticule FMC-2

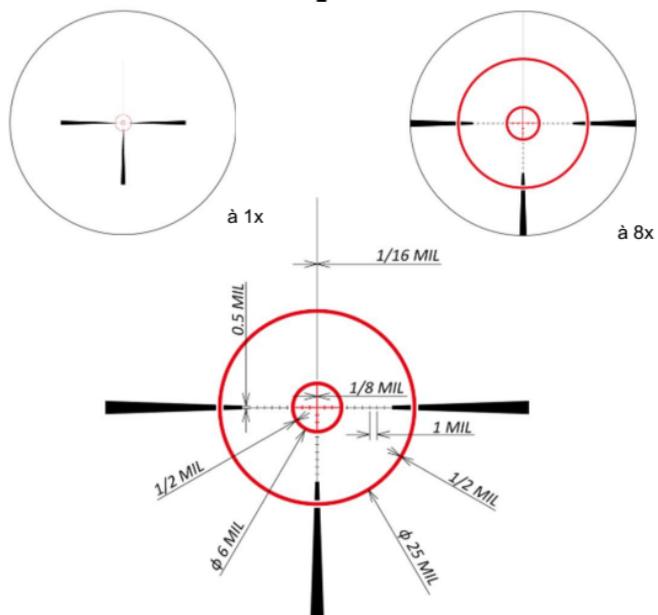


Réticule FMC-3

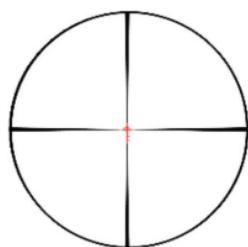

à 1x

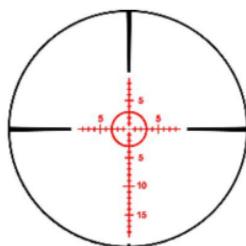

à 8x

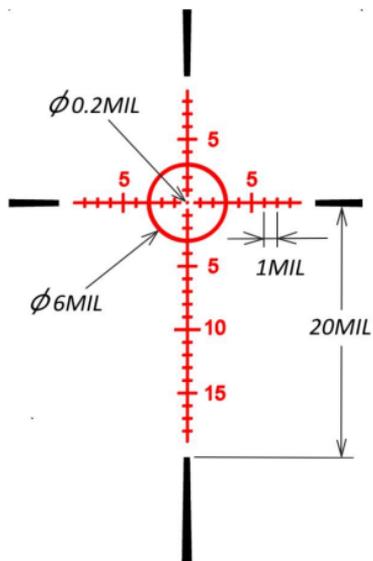

March-F

Zoom compact **RD**
1x-10x24mm Shorty



Le March-F 1x-10x24mm Shorty est la lunette la plus légère et la plus courte au monde avec un rapport de grossissement de 10. La longueur n'est que de 214 mm (8,4 pouces) et le poids n'est que de 505 g (17,8 oz).

Marquages de dérive et d'élévation 1

clic : 0,1 mil

1 Tour : 10Mil

Total ajust. portée : 56 mil



Cadran d'élévation




Cadran de dérive


Double réticule

Point central éclairé : 0,1 MIL à 10 x


DR-1

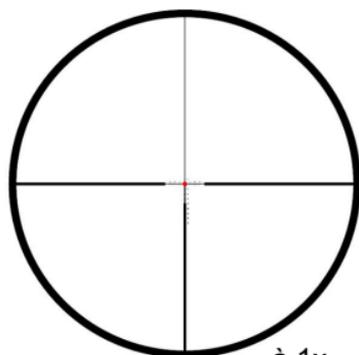

à 1x

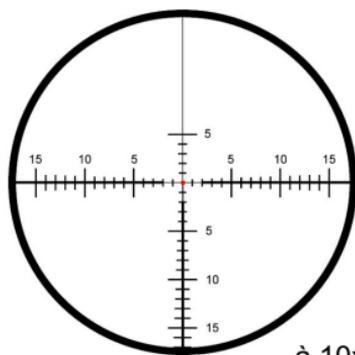


à 10x

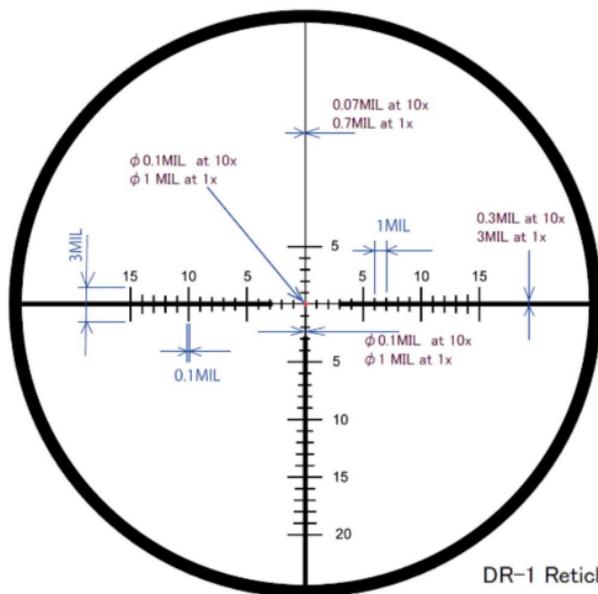


DR-1 Reticle

DR-TR1

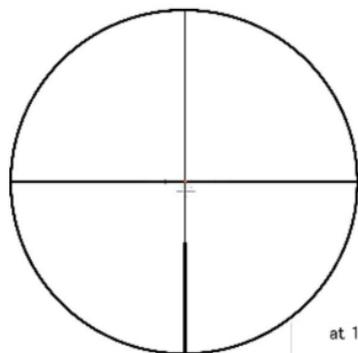


at 1x

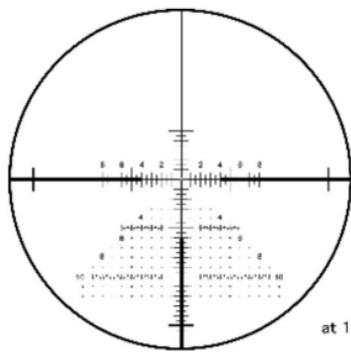

at 10x

DR-TR1 reticle

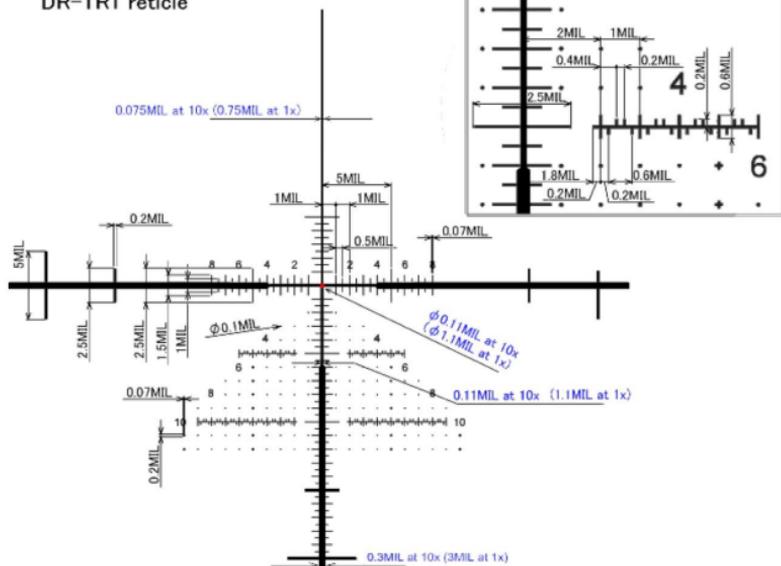

March-F

3x-24x42mm

3x-24x52mm



Modèle Mil



Modèle MOA



Marquages de dérive et d'élévation :

Modèle Mil
Cadran d'élévation



1 clic : 0,1 mil 1
tour : 10 mil

Modèle MOA
Cadran d'élévation



1 clic : 1/4MOA
1 tour : 25 MOA

Modèle Mil
Cadran de dérive



1 clic : 0,1 mil 1
tour : 10 mil



Modèle MOA
Cadran de dérive





1 clic : 1/4MOA
1 tour : 25 MOA

Modèle Mil [D24V42FML, D24V42FIML]
[D24V52FML, D24V52FIML]




Réticule FML

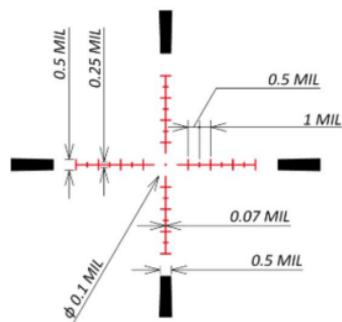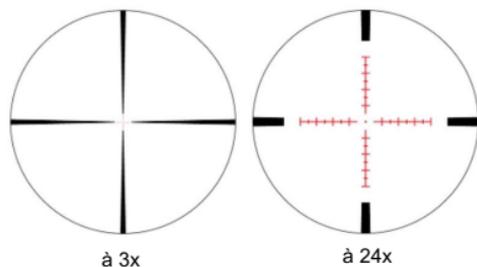

Réticule FML-1

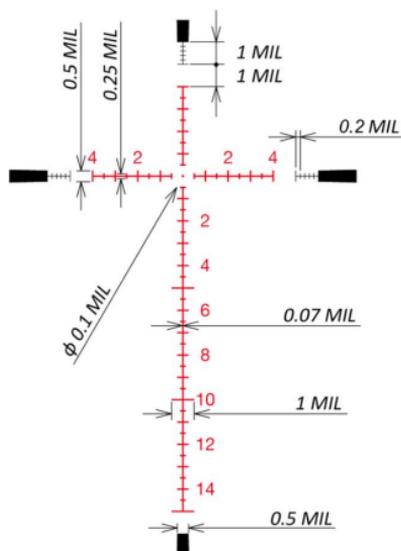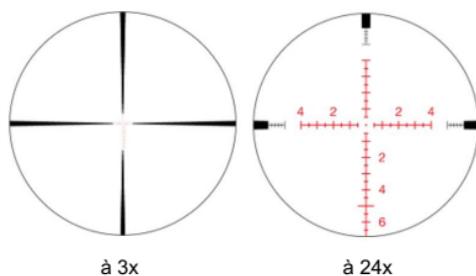


Réticule FML-T1

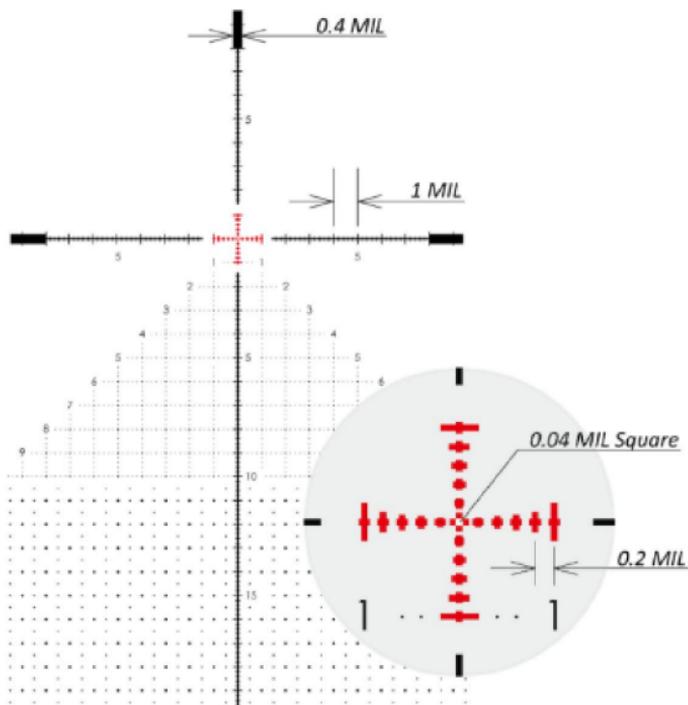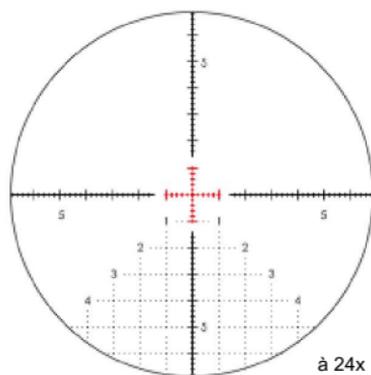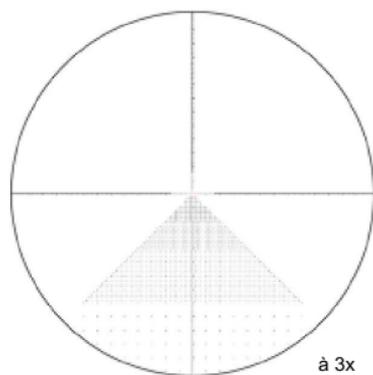


Modèle MOA


Réticule FMA-1 [D24V42FIMA, D24V52FIMA]

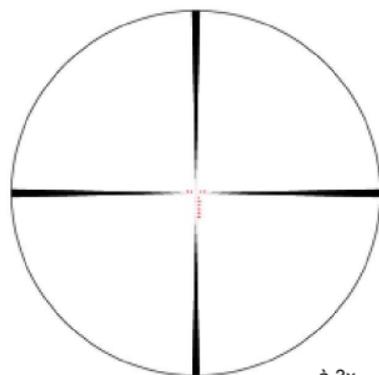

à 3x

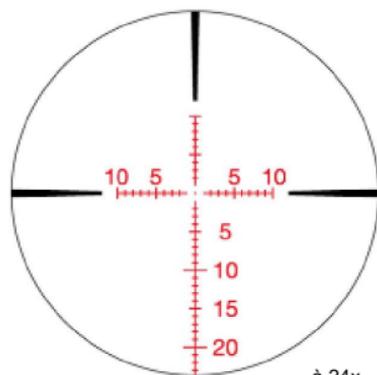


à 24x

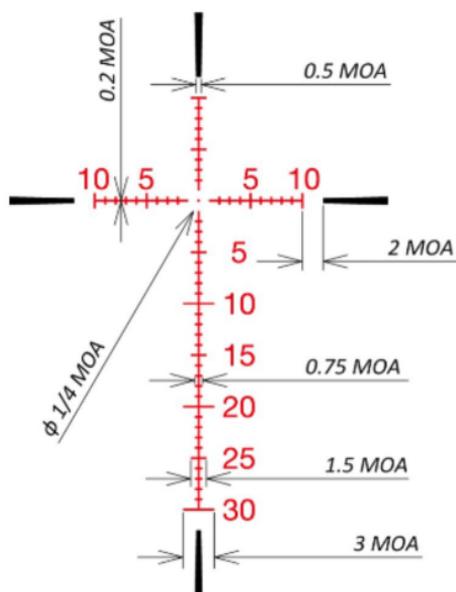


Réticule FMA-2


[D24V42FMA, D24V52FMA]

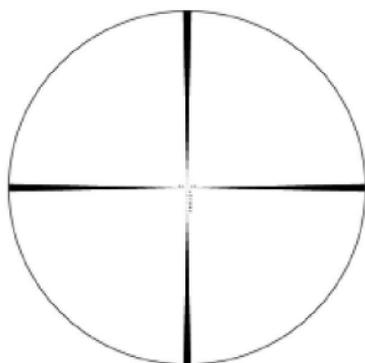

à 3x

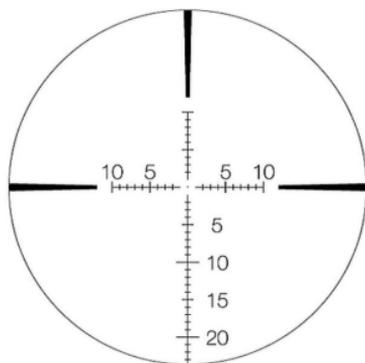

à 24x

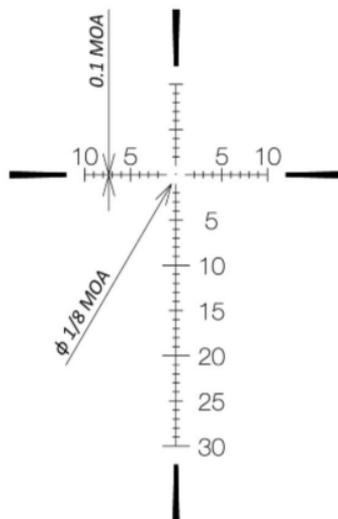

Le réticule FMA-2 est deux fois moins épais que le FMA-1.

Le réticule FMA-2 ne peut pas être monté sur les modèles éclairés.

March-FX 5x-40x56mm



Marquages de dérive et d'élévation :

Cadran d'élévation



Cadran modèle 0.05Mil

1 clic : 0,05 million

1 Tour : 5Mil

Total ajust. gamme: 24Mil



Cadran modèle 0,1

mil 1 clic : 0,1 mil 1

tour : 10 mil Total

adj. gamme: 24Mil




Cadran modèle 1/4MOA

1 clic : 1/4MOA

1 tour : 25 MOA

Total ajust. gamme: 66MOA

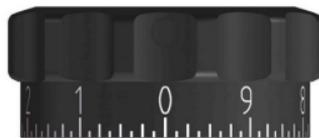

Cadran modèle 1/8MOA

1 clic : 1/8MOA 1 tour :

10MOA Total adj.

gamme: 66MOA

Cadran de dérive



Cadran modèle 0,05

mil 1 clic : 0,05 mil 1

tour : 5 mil

Total ajust. gamme: 12Mil



Cadran modèle 0,1

mil 1 clic : 0,1 mil 1

tour : 10 mil Total

adj. gamme: 12Mil



Cadran modèle 1/4MOA

1 clic : 1/4MOA

1 tour : 25 MOA

Total ajust. gamme: 38MOA



Cadran modèle 1/8MOA

1 clic : 1/8MOA



1 tour : 10MOA

Total ajust. gamme: 38MOA

Réticule:

Modèle Mil [D40V56FML, D40V56FIML]
[D40V56FML10, D40V56FIML10]

Réticule FML-1

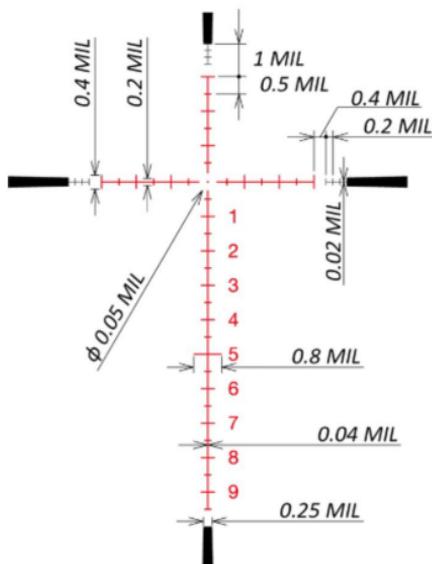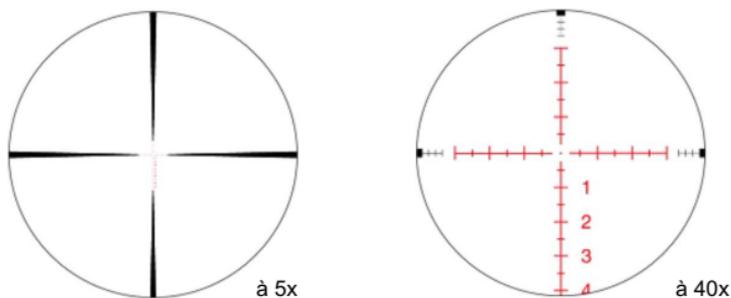


Modèle MOA [D40V56FIMA4, D40V56FIMA8]


Réticule FMA-1



à 5x

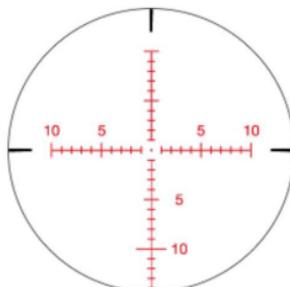


à 40x

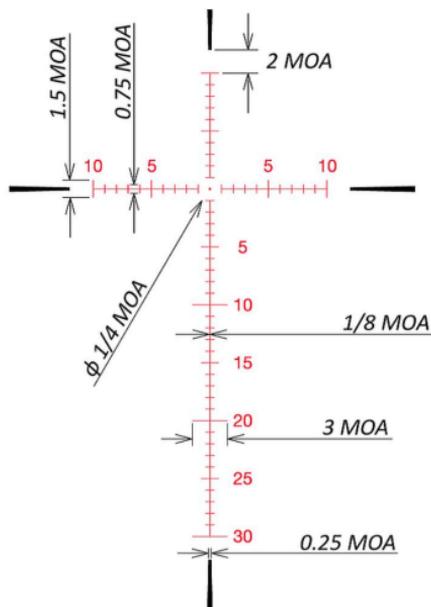

Modèle MOA [D40V56FMA4, D40V56FMA8]

Réticule FMA-2

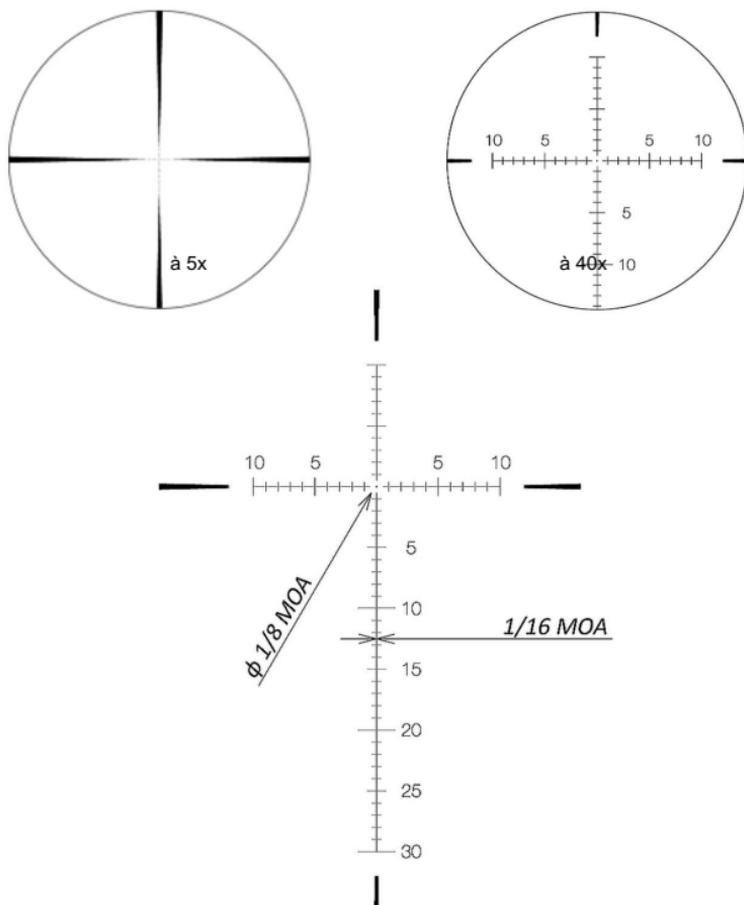

Le réticule FMA-2 est deux fois moins épais que le FMA-1.

Le réticule FMA-2 ne peut pas être monté sur les modèles éclairés.

March-FX

5x-40x56mm GEN-



Marquages de dérive et d'élévation :

Cadran d'élévation



Cadran modèle 0.05Mil

1 clic : 0,05 mil
1 tour : 5 mil

Total ajust. gamme: 24Mil



Cadran modèle 0.1Mil

1 clic : 0,1 mil
1 tour : 10 mil

Total adj. gamme: 24Mil



Cadran modèle 1/8MOA

1 clic : 1/8MOA
1 tour : 10MOA

Total ajust. gamme: 66MOA

Cadran de dérive



Cadran modèle 0.05Mil

1 clic : 0,05 million
1 Tour : 5Mil

Total ajust. gamme: 12Mil



Cadran modèle 0.1Mil

1 clic : 0,1 mil
1 tour : 10 mil

Total adj. gamme: 12Mil



Cadran modèle 1/8MOA


1 clic : 1/8MOA
1 tour : 10MOA

Total ajust. gamme: 38MOA

Mécanisme de verrouillage du cadran d'élévation



Dial Unlock

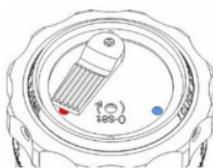

Dial Lock


Lorsque vous placez le levier de verrouillage sur le dessus du cadran sur la marque rouge, le cadran sera verrouillé.

Lorsque vous placez le levier de verrouillage sur le dessus du cadran sur la marque bleue, le cadran sera déverrouillé.

0-Set

Après avoir réglé le cadran d'élévation à la position souhaitée, vissez la vis à six pans creux sur le dessus du cadran jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Le cadran d'élévation ne peut être utilisé que dans la direction vers le haut que cette position.

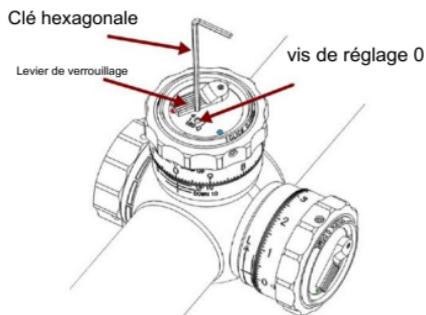

Réglage de la mise au point/de la parallaxe

Molette de mise au point latérale qui peut être utilisée pour focaliser la lunette sur des cibles d'environ 10 mètres à l'infini.

Il est essentiel, en particulier pour le tir à la cible, que le réglage soit absolument exempt de parallaxe.

Molette de mise au point latérale



Modèle éclairé



Modèle non lumineux

Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucun mouvement du réticule par rapport à la cible. Pour vérifier cela, bougez très légèrement la tête de haut en bas ou de gauche à droite et vérifiez que la position du réticule ne bouge pas sur la cible. Veillez à ne pas déplacer accidentellement votre fusil lors de cette vérification.

Oculaire à mise au point rapide

Cet oculaire à mise au point rapide est capable

d'ajuster ± 2 dioptries en un seul tour.

Cela permet donc un réglage rapide

de l'oculaire.



Faites la mise au point du

réticule Avec votre lunette March solidement installée sur votre carabine, il est maintenant temps de faire la mise au point du réticule sur vos yeux.

Avec votre lunette à son réglage de puissance le plus bas, tournez l'oculaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu d'une position de prise de vue normale) jusqu'à ce que l'oculaire se déplace librement. Lorsque vous regardez à travers la lunette, visez un fond uni comme le ciel bleu ou une feuille de papier blanc.

Lorsque vous tournez l'oculaire, la clarté du réticule change à mesure que la distance focale change. Lorsque le réticule est mis au point pour vos yeux, tournez la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement contre l'oculaire. N'essayez pas de trop serrer, mais il doit être ferme.

N'ESSAYEZ PAS DE REGARDER LE SOLEIL, CAR DES DOMMAGES OCULAIRES PERMANENTS EN SERONT RÉSULTANTS.

Commutateur d'éclairage à six niveaux En

tournant le cadran, le tireur peut changer la luminosité à partir de six niveaux. 1 est le plus sombre et 6 est le plus clair.

L'interrupteur en caoutchouc allume ou éteint l'éclairage tout en maintenant le niveau de luminosité sélectionné.



Sombre-----Lumineux
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

L'interrupteur d'éclairage s'éteindra automatiquement après une heure d'inutilisation. Lorsque vous allumez l'interrupteur après avoir été éteint, il s'allume au niveau de luminosité précédemment sélectionné.


Réticule:

Modèle Mil [D40V56FML-G2, D40V56FIML-G2]
[D40V56FML10-G2, D40V56FIML10-G2]


Réticule FML-1



à 5x

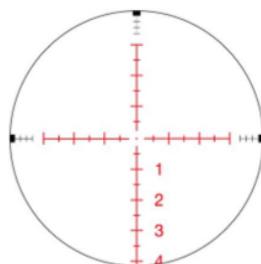




à 40x

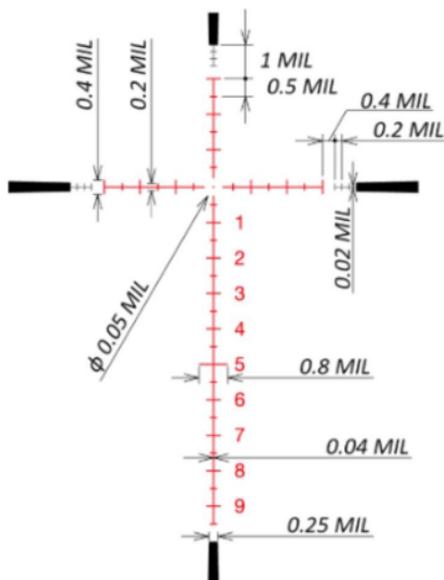

Réticule:




Modèle Mil [D40V56FML-G2, D40V56FIML-G2]
[D40V56FML10-G2, D40V56FIML10-G2]

Réticule FML-PDK1

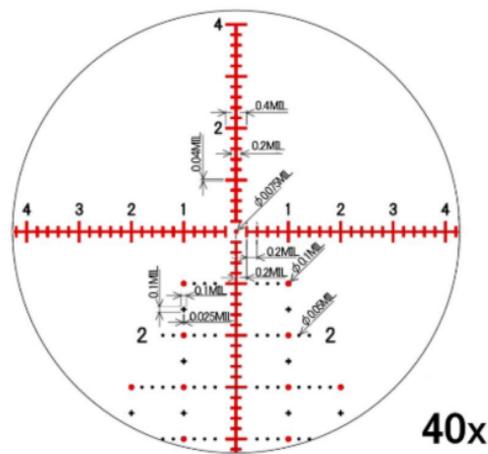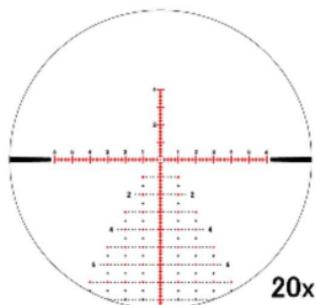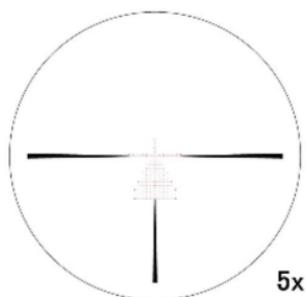


Modèle MOA [D40V56FIMA8-G2]

Réticule FMA-1

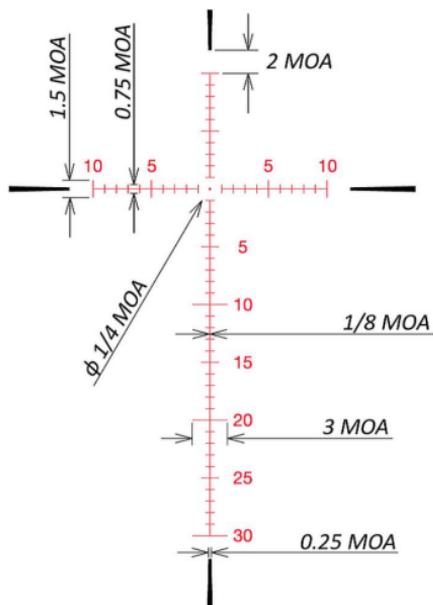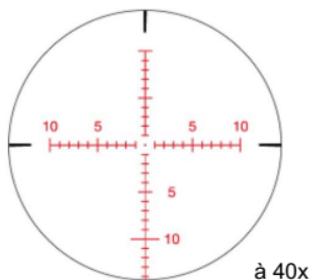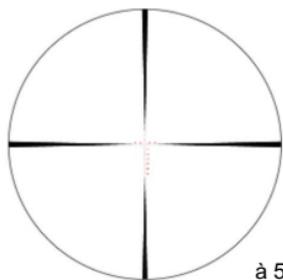


Modèle MOA [D40V56FMA8-G2]


Réticule FMA-2

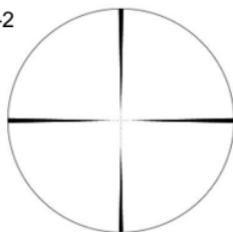

à 5x

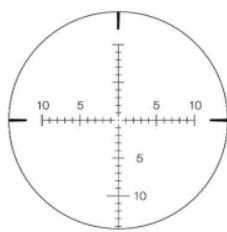

à 40x

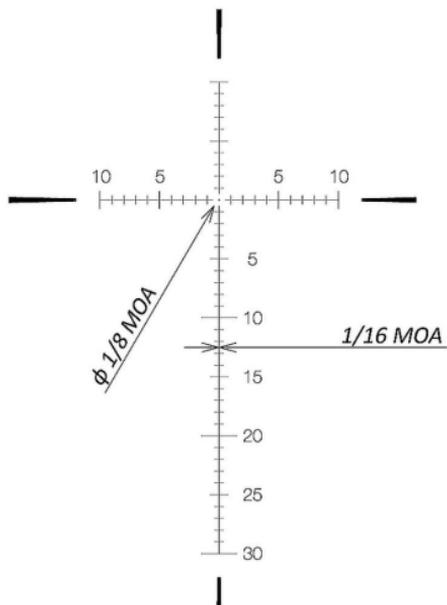

Le réticule FMA-2 est deux fois moins épais que le FMA-1.

MarchFX 4.5x-28x52mm Tube 34



Le premier télescope à plan focal avec un rapport de grossissement de 6,2 intègre un système optique High Master combiné à une construction thermique.

Cette lunette 4,5-28x52 garantit une superbe qualité d'image et une stabilité de mise au point sur une large plage de températures.

Grand angle de 25 degrés (grande boîte à yeux)

L'oculaire améliorera le champ de vision sur toute la plage de grossissement de 6,2.

Le réglage rapide de l'oculaire est pratique lorsque le temps presse.



Marquages de dérive et d'élévation :

Cadran
d'élévation



Cadran modèle 0.1Mil
1 clic : 0,1 mil
1 tour : 10 mil
Total adj. gamme: 30Mil

Cadran Windage
avec capuchon



Cadran modèle 0,1
mil 1 clic : 0,1 mil
tour : 10 mil
Total ajust. gamme: 20Mil





Fonction de mise à zéro

Les modèles March-FX 4,5x-28x52 ont une capacité de réglage à zéro. Après avoir réglé le cadran d'élévation sur la position souhaitée, maintenez le cadran avec vos doigts et tournez le cadran "0-SET" dans le sens antihoraire à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis de taille appropriée jusqu'à ce que la butée inférieure soit atteinte.

À ce stade, l'élévation ne peut pas être abaissée afin que vous ne perdiez pas votre point de départ.

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction Zero Set, tournez le cadran "0-SET" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne le haut de sa course.


Pour réduire la lumière, il est possible d'utiliser un filtre de caméra sur l'oculaire ($\varnothing = 43 \text{ mm}$, $P = 0,75$).

March recommande de ne pas utiliser de filtre sur l'objectif car cela affecte la résolution de la cible.



Vis de filtre


FML-TR1
Modèle Mil

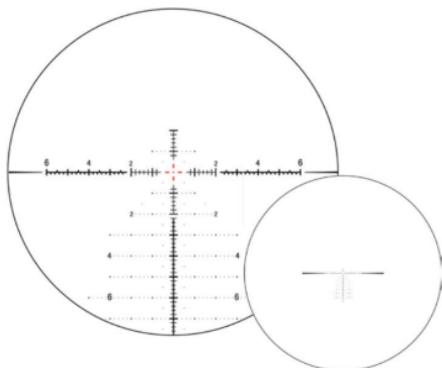

à 28x

à 4,5x

FML-3
Modèle Mil

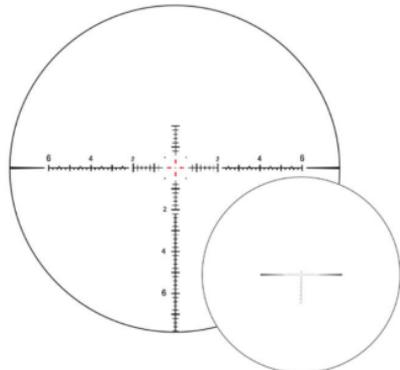


à 28x


à 4,5x

Sous-tensions du réticule FML-3 et TR1


4.5-28x52
FML-TR1

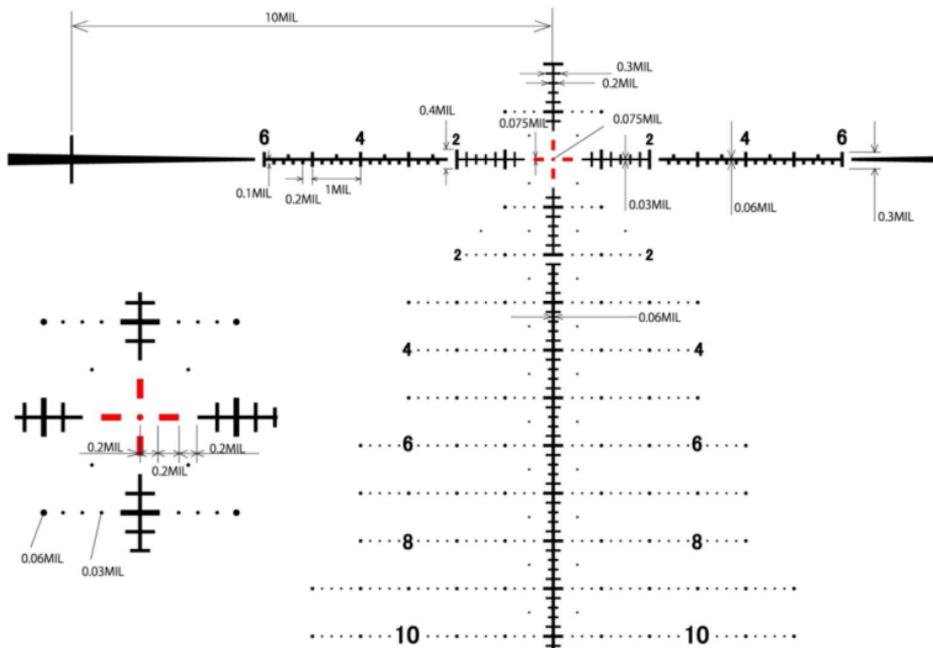

FML-PDK
Modèle Mil
Non-Illumi

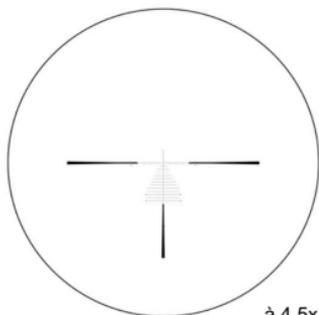


à 4,5x

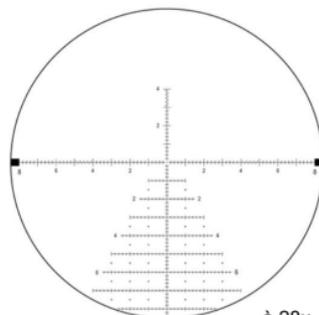


à 28x


FML-LDK
Modèle Mil
Non-Illumi

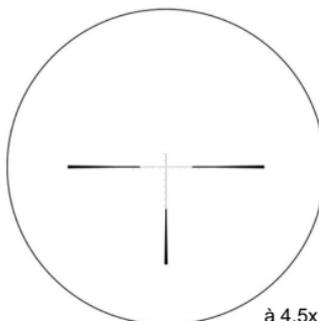

à 4,5x

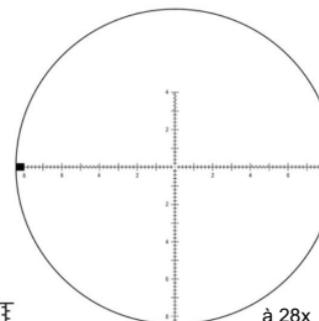

à 28x

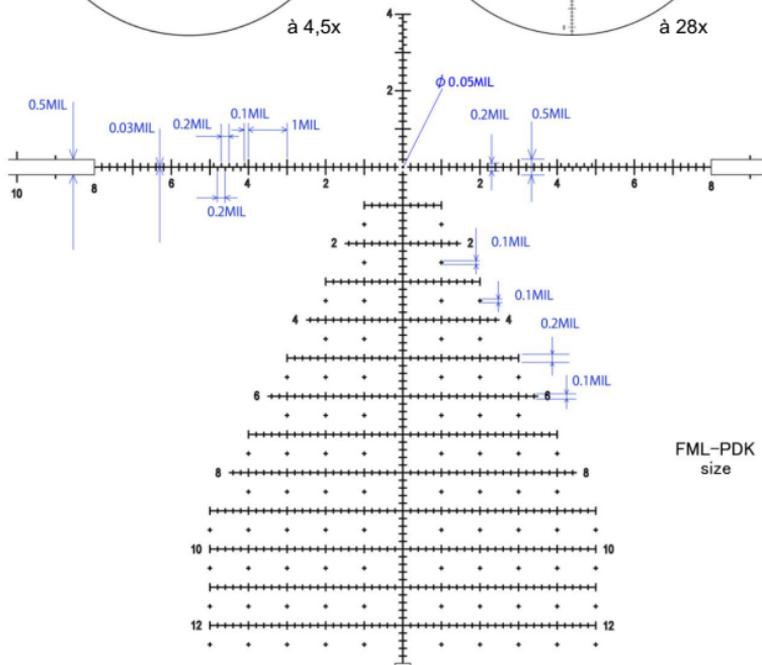

MarchFX 5x-42x56mm



Marquages de dérive et d'élévation :

Cadran d'élévation



Cadran modèle 0.1Mil

1 clic : 0,1 mil

1 tour : 10 mil

Total adj. gamme: 40Mil

Cadran de dérive



Cadran modèle 0.1Mil

1 clic : 0,1 mil 1

tour : 10 mil

Total ajust. gamme: 14Mil



Cadran modèle 1/4MOA

1 clic : 1/4MOA 1 tour :

25MOA Total adj.

gamme: 130MOA



Cadran modèle 1/4MOA

1 clic : 1/4MOA 1 tour :

25MOA Total adj.

gamme: 48MOA

« REMARQUE : cette lunette de visée a une plage de réglage interne de 40 MIL ; 20 vers le haut, 20 vers le bas (130 MOA ; 75 vers le haut, 75 vers le bas). Dans toute lunette de visée, la meilleure qualité d'image se trouve au centre ou près du centre des réglages. En raison de la très large plage de réglage de cette lunette de visée, vous pouvez constater une certaine dégradation de la qualité de l'image lorsque vous approchez des limites de la plage de réglage. Cela peut se produire en raison de l'extrême réfraction de la lumière entrante sur les bords de l'objectif. Cette dégradation s'aggravera à mesure que le grossissement augmente.


Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser un rail incliné approprié si vous prévoyez d'utiliser cette lunette de visée de manière constante près des limites de la plage de réglage et à un grossissement plus élevé. Il peut être utilisé pour obtenir une élévation supplémentaire et pour garder la portée optiquement centrée autant que possible.

Un rail 20MOA décalera la plage de réglage d'environ 5,7 MIL à 25,7 MIL vers le haut et 14,3 MIL vers le bas.

Un rail de 30 MOA décalera la plage de réglage d'environ 8,6 MIL à 28,6 MIL vers le haut et 11,4 MIL vers le bas.

Mécanisme de verrouillage du cadran

Cadran d'élévation Cadran de dérive

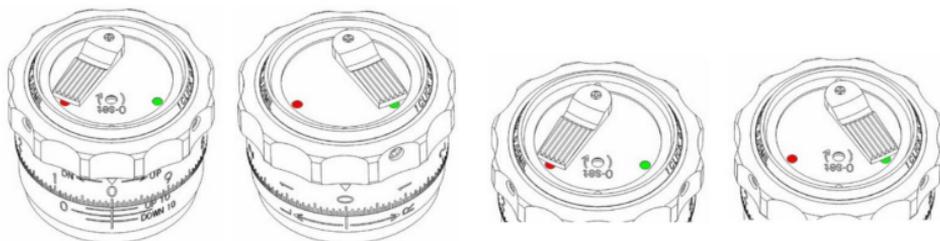


Verrouillage du cadran

Déverrouillage du cadran

Lorsque vous placez le levier de verrouillage sur le dessus du cadran sur la marque rouge, le cadran sera verrouillé.

Lorsque vous placez le levier de verrouillage sur le dessus du cadran sur la marque verte, le cadran sera déverrouillé.

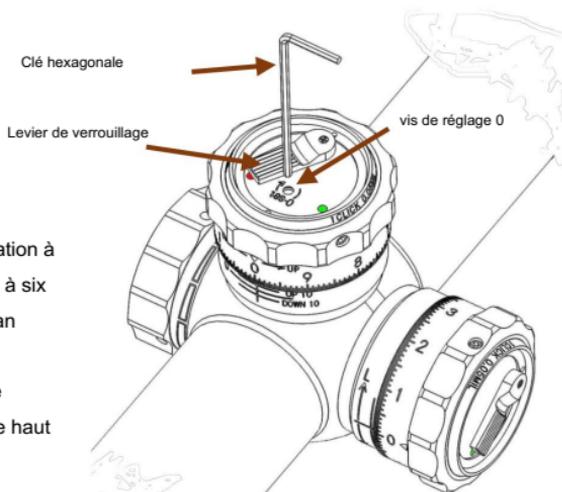

0-Ensemble

Après avoir réglé le cadran d'élévation à la position souhaitée, vissez la vis à six pans creux sur le dessus du cadran jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Le cadran d'élévation ne peut être utilisé que dans la direction vers le haut que cette position.


Mécanisme de verrouillage de la molette de mise au

point En adoptant le système de verrouillage de la molette de mise au point, il évite que la molette de mise au point ne soit tournée de manière inattendue et ne soit floue.



Lorsque vous poussez la molette de mise au point vers le rouge, elle se verrouille comme sur la figure de droite.


Lorsque vous le tirez vers le bleu, il sera déverrouillé.

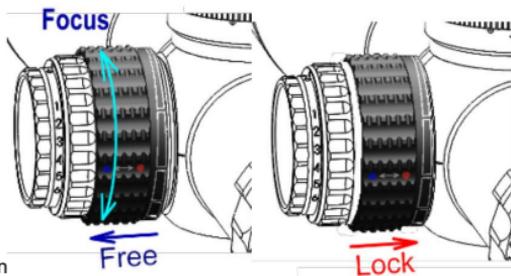

Commutateur d'éclairage à six niveaux En

tournant le cadran, le tireur peut changer la luminosité à partir de six niveaux. 1 est le plus sombre et 6 est le plus clair.

L'interrupteur en caoutchouc allume ou éteint l'éclairage tout en maintenant le niveau de luminosité sélectionné.

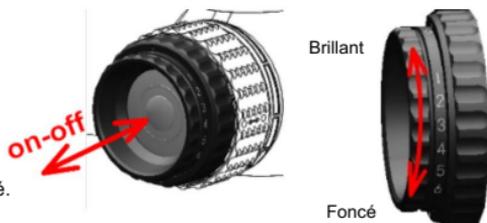

L'interrupteur d'éclairage s'éteindra automatiquement après une heure d'inutilisation comme avec le commutateur d'éclairage à quatre niveaux.

Lorsque vous allumez l'interrupteur après avoir été éteint, il s'allume au niveau de luminosité précédemment sélectionné.

Sombre-----Lumineux
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6


Pour changer la pile (veuillez vous reporter à la figure de gauche), tournez le commutateur dans le sens antihoraire pour ouvrir le compartiment de la pile, puis remplacez la pile par une pile au lithium (CR2032). La surface plate de la pile (+) doit faire face au corps de l'endoscope. Après avoir remplacé la pile, verrouillez l'interrupteur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Mise au point rapide et oculaire grand angle

Cet oculaire à mise au point rapide est capable de régler ± 2 dioptries en un seul tour. Cela permet donc un réglage rapide de l'oculaire.

Avec cet oculaire grand angle de 26 degrés, vous pourrez viser la cible/jeu avec une vue large.

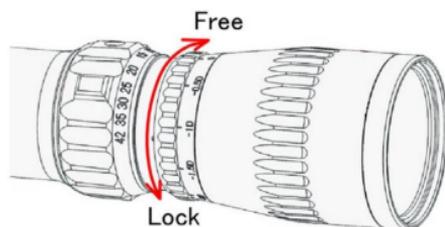

Faites la mise au point du

réticule Avec votre lunette March solidement installée sur votre carabine, il est maintenant temps de faire la mise au point du réticule sur vos yeux.




Avec votre lunette à son réglage de puissance le plus bas, tournez l'oculaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu d'une position de prise de vue normale) jusqu'à ce que l'oculaire se déplace librement. En regardant à travers la lunette, visez un fond uni comme le ciel bleu ou une feuille de papier blanc.

N'ESSAYEZ PAS DE REGARDER LE SOLEIL, CAR DES DOMMAGES OCULAIRES PERMANENTS EN SERONT RÉSULTANTS.


Lorsque vous tournez l'oculaire, la clarté du réticule change à mesure que la distance focale change. Lorsque le réticule est mis au point pour vos yeux, tournez la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement contre l'oculaire.

N'essayez pas de trop serrer, mais il doit être ferme.




Modèle FML-MT Mil (Illuminé)

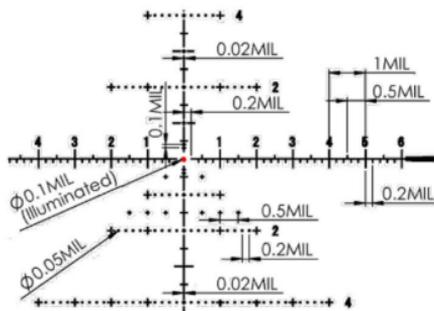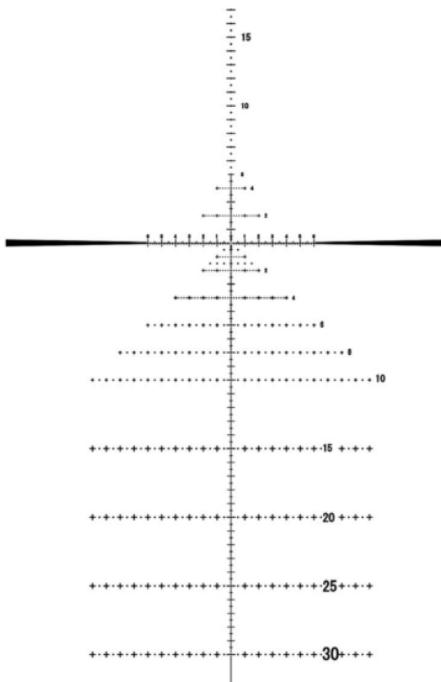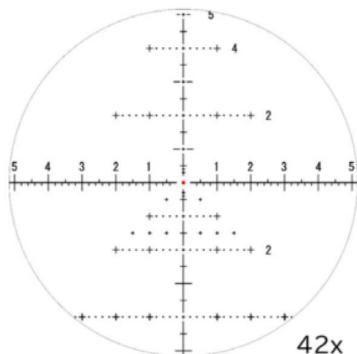




FML-TR1
Modèle Mil

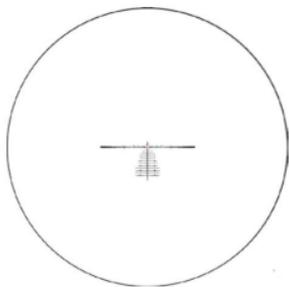




FML-3
Modèle Mil

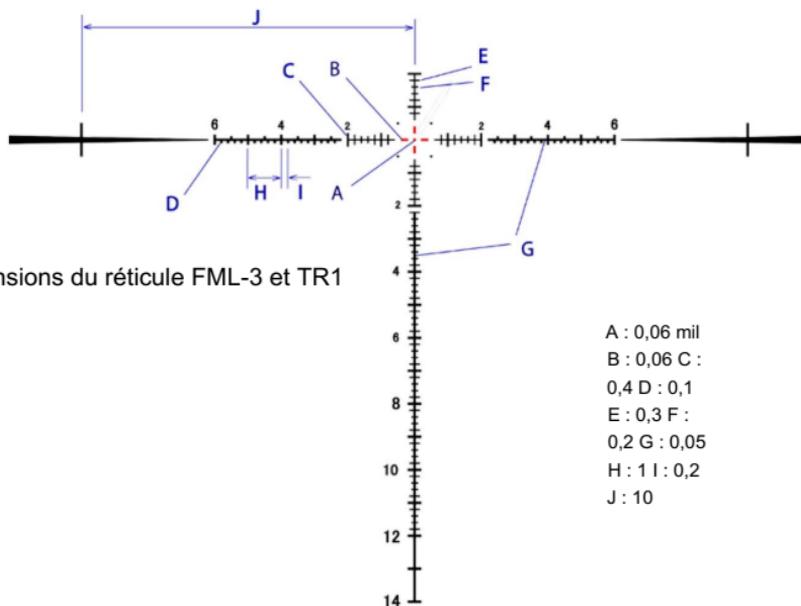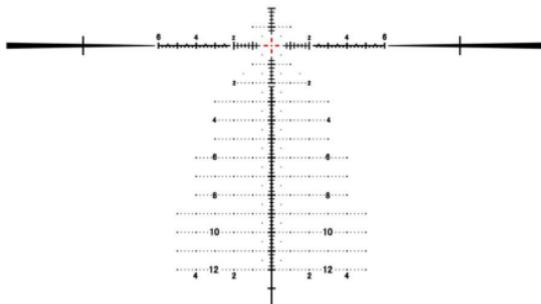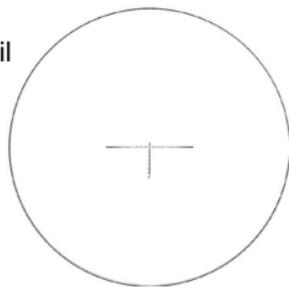

Modèle FMA-MT MOA (Illuminé)

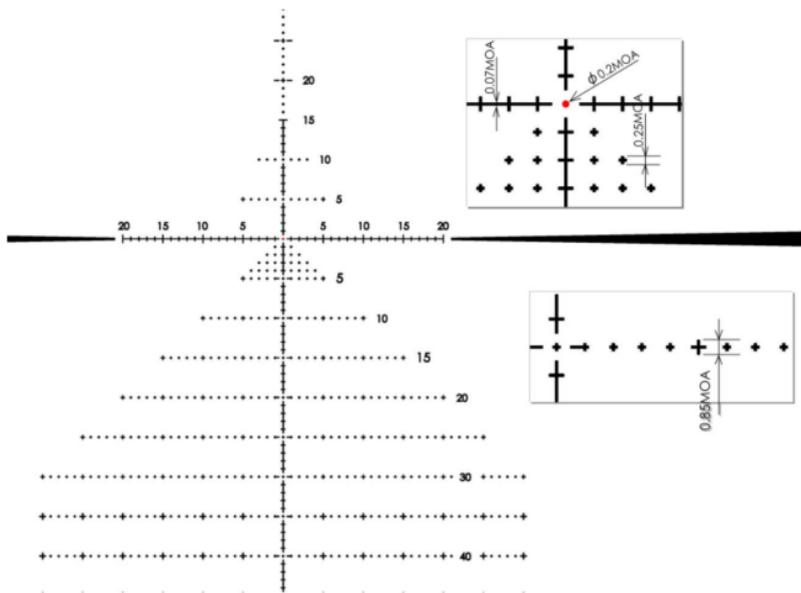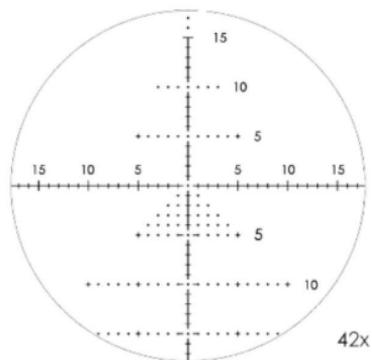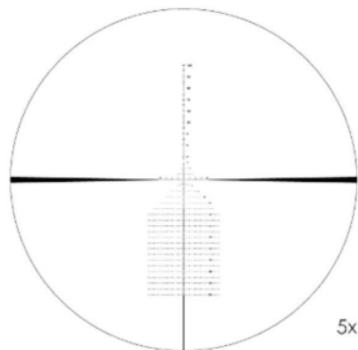

Modèle FMA-3 MOA

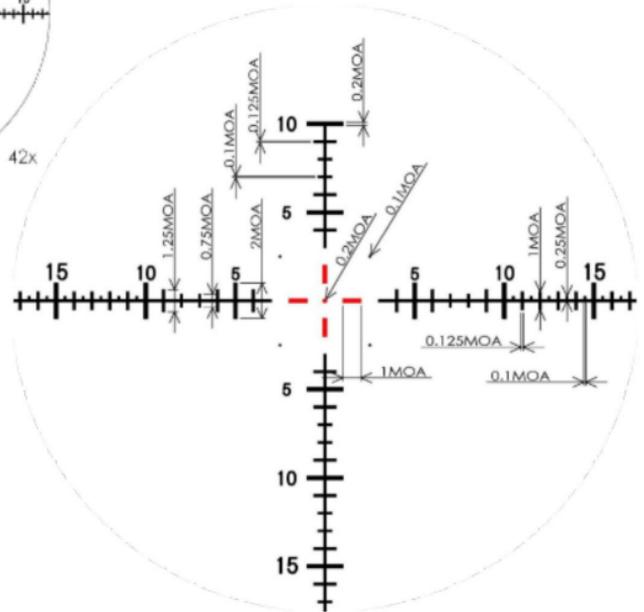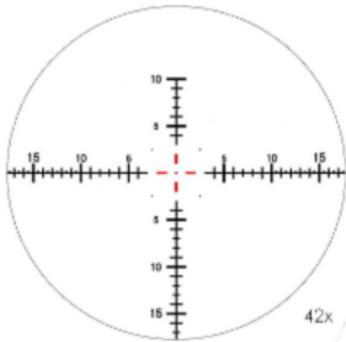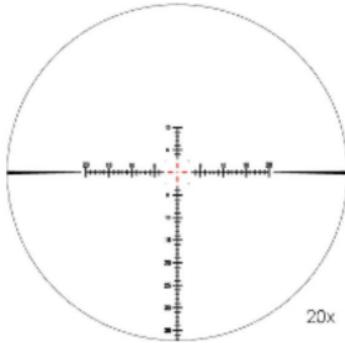

March-FX Comment ajuster 5-42x56

Grand Maître
Grand angle




En raccourcissant la distance focale de l'objectif de 5-42 × 56, nous avons pu réaliser une grande quantité de déplacement en élévation par rapport à d'autres portées qui ont le même diamètre de tube de corps de 34 mm. cf. 5-40×56 : 22MIL/76MOA, 5-50×56 & 10-60×56 & 8- 80×56 : 60MOA (équivalent à environ 17,1MIL)

Ce 5-42 × 56 a 40MIL (équivalent à environ 140MOA) qui a le plus grand nombre de déplacements parmi tous les oscilloscopes de mars de 34 mm de diamètre.

Cependant, la profondeur focale sera moins profonde en raison de la courte distance focale de l'objectif, ce qui nécessitera des réglages plus fins pour la mise au point latérale.

Si vous trouvez que l'image est floue, veuillez réajuster en suivant.

1) Veuillez régler le grossissement sur 5x.

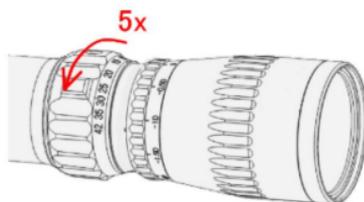


2) Faites pivototer l'oculaire et trouvez l'endroit où vous pouvez voir le réticule le mieux. Veuillez vérifier ci-dessous pour savoir comment régler correctement la dioptrie. <https://marchscopes.com/news/4946/>




3) Lorsque vous trouvez la position où vous pouvez voir le mieux, tournez la bague d'arrêt et stabilisez l'oculaire. Vous n'avez besoin de régler l'oculaire qu'une seule fois en fonction de votre dioptrie.

4) Veuillez régler le grossissement sur 42x.

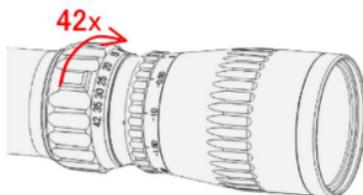

5 Réglez la mise au point latérale et mettez la cible au point.

* Lorsque vous faites pivoter l'élévation, la mise au point peut changer. Dans ce cas, veuillez réajuster la tourelle de mise au point latérale.

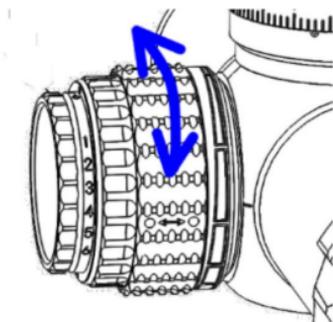

Dans toute lunette de visée, la meilleure qualité d'image se trouve au centre ou près du centre des réglages.

En raison de la très large plage de réglage de cette lunette de visée, vous pouvez rencontrer une certaine dégradation de la qualité de l'image lorsque vous approchez des limites de réglage intervalle.

Cela peut se produire en raison de la réfraction extrême du lumière entrante sur les bords de l'objectif.

Cette dégradation s'aggravera à mesure que le grossissement augmentera mais si vous réajustez la tourelle de mise au point à chaque fois, vous pourrez voir l'image clairement.

Si vous ne souhaitez pas ajuster à chaque fois, nous vous recommandons d'utiliser un rail incliné approprié si vous prévoyez d'utiliser cette lunette de visée de manière constante près des limites de la plage de réglage et à un grossissement plus élevé. Il peut être utilisé pour obtenir une élévation supplémentaire et pour garder la portée optiquement centrée autant que possible.

Un rail 20MOA décalera la plage de réglage d'environ 5,7 MIL à 25,7 MIL vers le haut et 14,3 MIL vers le bas.

Un rail de 30 MOA décalera la plage de réglage d'environ 8,6 MIL à 28,6 MIL vers le haut et 11,4 MIL vers le bas.

== Attention ==




Verrouillage du cadran



Déverrouillage du cadran



Mécanisme de verrouillage du cadran d'élévation et de dérive Veuillez régler le levier de verrouillage sur le dessus du cadran sur la marque verte ou rouge aussi loin que possible. Si vous tournez le cadran avec le levier de verrouillage réglé sur la marque rouge ou entre la marque verte et la marque rouge, le système de verrouillage sera endommagé. Assurez-vous que le levier de verrouillage est réglé dans la bonne position.

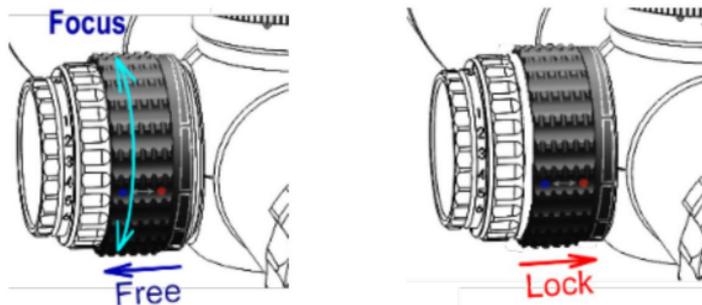

Mécanisme de verrouillage de la molette de

mise au point Lorsque vous verrouillez la molette de mise au point, poussez-la aussi loin que possible.

Lorsque vous déverrouillez la molette de mise au point, veuillez la tirer aussi loin que possible.

Si vous tournez la molette de mise au point entre les deux **ou dans une position verrouillée**, le système de verrouillage sera endommagé. Assurez-vous de tourner la molette de mise au point dans la bonne position.

(Noter)


L'objectif du mécanisme de verrouillage des cadrans d'élévation, de dérive et de mise au point latérale est d'empêcher les cadrans de tourner accidentellement lors de vos déplacements lors de compétitions ou de chasse. Comme le verrou n'est pas rigide, si vous toumez les cadrans dans des positions incorrectes avec une force importante, cela peut endommager le système de verrouillage. De plus, une fois que les cadrans sont en position verrouillée, assurez-vous de ne pas les faire pivoter.

Si un accident ou une mauvaise utilisation des cadrans de verrouillage Elevation, Windage et Focus entraînent des dommages au système de verrouillage, DEON le réparera moyennant des frais.

A tout hasard, le système de verrouillage peut s'endommager, cela n'affectera rien d'autre que le mécanisme de verrouillage lui-même. Les cadrans peuvent être utilisés et les cadrans E/W suivront toujours correctement.




Lunette FFP 1x-8x24				
CARACTÉRISTIQUES				
Numéro de modèle		D8V24FML	D8V24FIML	D8SV24FIML
Grossissement	Faible	1 fois		
	Haut	8x		
Diamètre effectif de la lentille		24mm		
Élève de sortie		Haut		
Champ de vision réel	Degré	Faible	19,67°	
		Haut	2,46°	
	pi/verge	Faible	104ft/100Yd (34.67m/100m) 12.9ft/	
		Haut	100Yd (4.30m/100m) 74-102mm	
Soulagement des yeux		Faible		
		Haut	74-97mm	
1 Cliquez sur Valeur		0,1 mil		
1 tour de voyage		10 millions		
Déplacement en altitude		56 millions		
Voyage de dérive		56 millions		
Se concentrer		Mise au point latérale/		Fixé
Distance		parallaxe 10yd-infini		100m
Finir		Noir mat		
Éclairage		-	Éclairage	Éclairage
Réticule		FMC-1, FMC-2, FMC-3 30mm		
Diamètre du tube du corps				
Poids		530g (18.7oz)	560g (19.8oz)	485 g (17,1 oz)

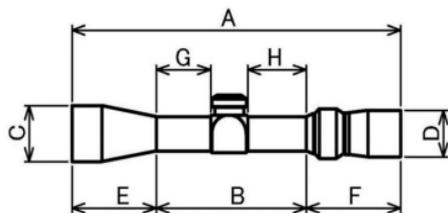

	1x-8x24	1x-8x24Shorty
A	258 mm (10,2 pouces)	212 mm (8,3 pouces)
B	29 mm (5,1 pouces)	83 mm (3,3 pouces)
C	33 mm (1,3 pouces)	33 mm (1,3 pouces)
D	41 mm (1,6 pouces)	41 mm (1,6 pouces)
E	35 mm (1,4 pouces)	35 mm (1,4 pouces)
F	94 mm (3,7 pouces)	94 mm (3,7 pouces)
G	49 mm (1,9 pouce)	3 mm (0,11 pouce) H 42 mm (1,7 pouce)
H		42 mm (1,7 pouce)




Lunette FFP 1x-10x24				
CARACTÉRISTIQUES				
Numéro de modèle		D10SV24FIML (Tourelles tactiques)	D10SV24FIMLN (Tourelles coiffées)	
Grossissement	Faible	1x		
	Haut	10x		
Diamètre effectif de la lentille		24mm		
Ève de sortie	Faible	8,6 mm		
	Haut	2,4 mm		
Champ de vision réel	Degré	Faible	19,2°	
		Haut	1,92°	
	pi/verge	Faible	101.5ft/100Yd (33.83m/100m)	
		Haut	10.05ft/100Yd (3.35m/100m)	
Soulagement des yeux	Faible	72-104mm		
	Haut	75-100mm		
1 Cliquez sur Valeur		0,1 mil		
1 tour de voyage		10 mil		
Déplacement en altitude		56 mil		
Voyage de dérive		56 mil		
Se concentrer		mise au point latérale/		
Distance		parallaxe 10 m-		
Finir		Infinity noir mat		
Éclairage		Éclairage DR-1,		
Réticule		DR-TR1 30 mm		
Diamètre du tube du corps		505 g (17,8		
Poids		oz)		

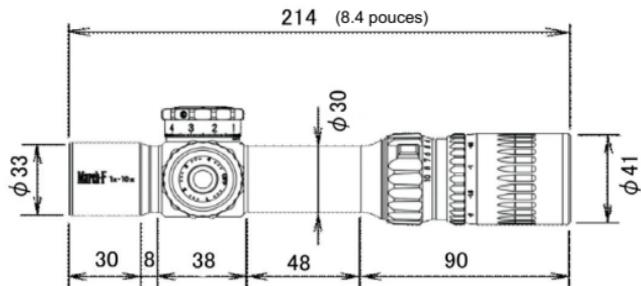




Lunette FFP 3x-24x42 CARACTÉRISTIQUES				
		Modèle MIL		Modèle MOA
Numéro de modèle		D24V42FML D24V42FIML		D24V42FMA D24V42FIMA
Grossissement	Faible	3x		
	Haut	24x		
Diamètre effectif de la lentille		42mm		
Étève de sortie		Haut 1,75 mm		
Domaine de Voir réel	Degré	Faible	6,67°	
		Haut	0,83°	
	pi/verge	Faible	35 pieds/100 verges (11,66 m/100 m)	
		Haut	4,3 pieds/100 verges (1,45 m/100 m)	
Soutagement des yeux		Faible	85-100 mm	
		Haut	89-96mm	
1 Cliquez sur Valeur		0,1 millième		1/4 MOA
1 tour de voyage		10 millions		25 MOA
Déplacement en altitude		28 millions		100 MOA
Voyage de dérive		28 millions		100 MOA
Se concentrer		Mise au point latérale/		
Distance		parallaxe 10yd-infini		
Finir		Noir mat		
Éclairage		-	Éclairage	-
Réticule		FML FML-1 FML-T1 FML-TR1H	FML FML-1 FML-T1 FML-TR1H	FMA-2 FMA-1
Diamètre du tube du corps		30 mm		
Poids		610 g (21,5 oz)	640 g (22,6 oz)	610 g (21,5 oz) 640 g (22,6 oz)

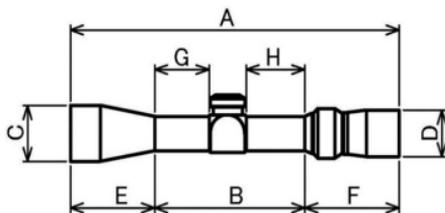

	3x-24x42
long	312 mm (12,3 pouces)
B	139 mm (5,5 pouces)
C	51 mm (2,0 pouces)
ré	41 mm (1,6 pouces)
E	81 mm (3,2 pouces)
F	92 mm (3,6 pouces)
g	53 mm (2,1 pouces)
H	48 mm (1,9 pouces)




Lunette FFP 3x-24x52				
CARACTÉRISTIQUES				
		Modèle MIL		Modèle MOA
Numéro de modèle		D24V52FML D24V52FIML	D24V52FIMA	D24V52FIMA 3x 24x
Grossissement	Faible			
	Haut			
Diamètre effectif de la lentille		52mm		
Élève de sortie	Haut	2,17 mm		
Domaine de Vue réel	Degré	Faible	6,67°	
		Haut	0,83°	
	pi/verge	Faible	35 pi/100 verges (11,66 m/100 m) 4,3	
		Haut	pi/100 verges (1,45 m/100 m) 85-100	
Soulagement des yeux	Faible	mm 89-96 mm		
	Haut			
1 Cliquez sur Valeur		0,1 mil	1/4 MOA	
1 tour de voyage		10 mil	25 MOA	
Déplacement en altitude		34 mil	120 MOA	
Voyage de dérive		17 mil	60 MOA	
Se concerter		Mise au point latérale/		
Distance		parallaxe 10yd-infini		
Finir		Noir mat		
Éclairage		-	Éclairage	-
Réticule	FML	FML	FMA-2	FMA-1
	FML-1 FML-T1 FML-TR1H	FML-1 FML-T1 FML-TR1H		
Diamètre du tube du corps		30mm		
Poids		665 g (23,3 onces)	695 g (24,3 onces)	665 g (23,3 onces) 695 g (24,3 onces)

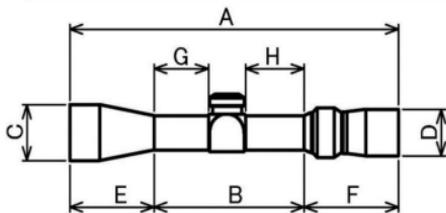

	3x-24x52
une	336 mm (13,2 pouces)
B	139 mm (5,5 pouces)
C	60 mm (2,4 pouces)
ré	41 mm (1,6 pouces)
E	105 mm (4,1 pouces)
F	94 mm (3,7 pouces) 53
g	mm (2,1 pouces)
H	48 mm (1,9 pouce)




SPÉCIFICATIONS Scope 4.5x-28x52 FFP			
		Modèle MIL	
Numéro de modèle		D28HV52WFIML	D28HV52WFML
Grossissement	Faible	4,5x	
	Haut	28x	
Diamètre effectif de la lentille		52mm	
Élève de sortie	Haut	1,86 mm	
Domaine de Voir réel	Degré	Faible	5,56°
		Haut	0,892°
	pi/verge	Faible	29,1 pi/100 verges (9,7 m/100 m)
		Haut	4,68 pi/100 verges (1,56 m/100 m)
Soulagement des yeux	Faible	70-93,7 mm 72-90 mm	
	Haut		
1 Cliquez sur Valeur		0,1 mil	
1 tour de voyage		10 mil	
Déplacement en altitude		30 mil	
Voyage de dérive		20 mil	
Se concentrer		Mise au point latérale/	
Distance		parallaxe 10yd-infini	
Finir		Noir mat	
Éclairage		Éclairage	-
Réticule	FML-3		FML-PDK
	FML-TR1		FML-LDK
Diamètre du tube du corps		34mm	
Poids		845g (29.8oz)	815g (28.7oz)

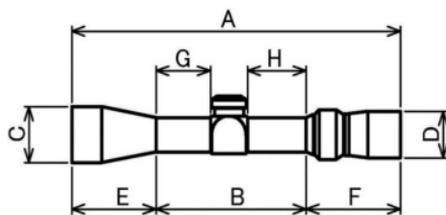

	4.5x-28x52
long	318 mm (12,5 pouces)
B	129 mm (5,0 pouces) 60
C	mm (2,4 pouces) 46 mm
ré	(1,8 pouces) 93 mm (3,7
E	pouces) 96 mm (3,8
F	pouces) 42 mm (1,6
g	pouces)
H	49 mm (1,9 pouce)




5x-40x56 FFP Scope SPÉCIFICATIONS 1/4 MOA									
				0.1MIL		0.05MIL		1/8 MOA	
Numéro de modèle		-	-	-	-	-	-	-	-
Grossissement	Faible	5x							
	Haut	40x							
Diamètre de lentille efficace.		56mm							
Élève de sortie		Haut 1,4 mm							
Domaine de Voir réel	Degré	Faible 4°							
		Haut 0,5°							
	pi/verge	Faible 21 pieds/100 verges (6,98 m/100 m)							
		Haut 2,6 pieds/100 verges (0,87 m/100 m)							
Soulagement des yeux		Faible 96-100mm							
		Haut 92-98mm							
1 Cliquez sur Valeur		0.05MIL		0.1MIL		1/4 MOA		1/8 MOA	
1 tour de voyage		5 millions		10MIL		25MOA		10MOA	
Déplacement en altitude		24 millions				66MOA			
Voyage de dérive		12 millions				38MOA			
<i>Se concentre</i>		Mise au point latérale/							
Distance		parallaxe 10yd-infini							
Finir		Noir mat							
Éclairage		-	Illumi	-	Illumi	-	Illumi	-	Illumi
Réticule		FML-1	FML-1	FML-1	FMA-1	FMA-2	FMA-1	FMA-1	
Diamètre du tube du corps		34mm							
Poids		860g	890g	860g	890g	860g	890g		

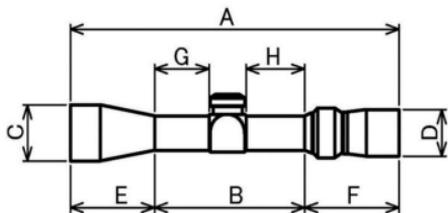

5x-40x56	
mm	387 mm (15,2 pouces)
B	155 mm (6,1 pouces)
C	64 mm (2,5 pouces)
ré	41 mm (1,6 pouces)
E	144 mm (5,7 pouces)
F	88 mm (3,5 pouces)
g	66 mm (2,6 pouces)
H	52 mm (2,0 pouces)




SPÉCIFICATIONS de la lunette FFP 5x-40x56-G2						
		0.05MIL		0.1MIL		1/8 MOA
Numéro de modèle		-	-	-	-	-
Grossissement	Faible	5x				
	Haut	40x				
Diamètre de lentille efficace		56mm				
Élève de sortie		Haut		1,4 mm		
Champ de vision réel	Degré	Faible		4°		
		Haut		0,5°		
	pi/verge	Faible		21ft/100Yd (6.98m/100m)		
		Haut		2.6ft/100Yd (0.87m/100m)		
Scalage des yeux		Faible		96-100mm		
		Haut		92-98mm		
1 Cliquez sur Valeur		0.05MIL		0.1MIL		1/8 MOA
1 tour de voyage		5 millions		10MIL		10MOA
Déplacement en altitude		24 millions			66MOA	
Voyage de dérive		12 millions			38MOA	
Se centrer		Mise au point latérale/parallaxe				
Distance		10yd-Infini				
Finir		Noir mat				
Éclairage		-	illumi	-	illumi	illumi
Réticule		FML-1 FML-PDKI	FML-1 FML-PDKI	FML-1 FML-PDKI	FML-1 FML-PDKI	FMA-2 FMA-1
Diamètre du tube du corps		34mm				
Poids		915g (32.3oz)	950g (33.5oz)	915g (32.3oz)	950g (33.5oz)	915g (32.3oz) 950g (33.5oz)

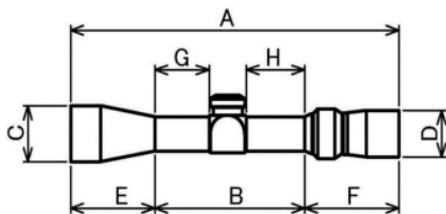

	5x-40x56-G2
long	387 mm (15,2 pouces)
B	155 mm (6,1 pouces) 64
C	mm (2,5 pouces) 41 mm
ré	(1,6 pouces) 144 mm
E	(5,7 pouces) 88 mm (3,5
F	pouces) 66 mm (2,6
g	pouces) 52 mm (2,0
H	pouces)



Marche-FX 5x-42x56HM			
CARACTÉRISTIQUES			
		Modèle MIL	Modèle MOA
Numéro de modèle		D42HV56WFIML D42HV56FWFIMA	
Grossissement	Faible	5x	
	Haut	42x	
Diamètre effectif de la lentille		56mm	
Élève de sortie	Faible	5,2 mm	
	Haut	1,33 mm	
Champ de vision	Degré	Faible	5,2°
		Haut	0,62°
	pi/verge	Faible	26,19 pieds/100 mètres
		Haut	3,25 pieds/100 mètres
Soulagement des yeux	Faible	71-90,4mm	
	Haut	74,2-90mm	
1 Cliquez sur Valeur		0.1MIL	1/4MOA
1 tour de voyage		10MIL	25MOA
Déplacement en altitude		40MIL	130MOA
Voyage de dérive		14MIL	48MOA
Se concentre		Mise au point latérale/	
Distance		Parallaxe 10m-Infini	
Finir		Noir mat	
Éclairage		Éclairage	
Réticule		FML-MT	FMA-MT
		FML-TR1	FMA-TR1
		FML-3	FMA-3
Poids		950g (33.5oz)	

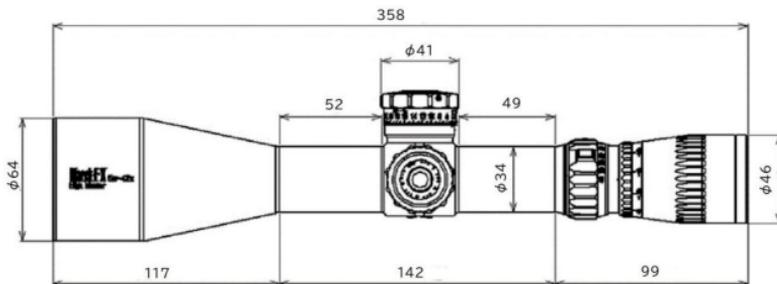

Entretien de votre lunette de visée March Les lunettes

de visée March Rifle sont des unités scellées, mais de la condensation peut se former à l'extérieur de l'objectif dans des conditions extrêmes. Si cela se produit, séchez immédiatement avec un chiffon doux pour objectif et laissez l'objectif sécher complètement. Cela empêchera la formation de taches d'eau sur la surface de la lentille.

March recommande de n'utiliser que du matériel de nettoyage de qualité sur les lentilles d'objectif et d'oculaire pour éviter de rayer le verre.

Services de réparation

Veillez conserver et suivre les documents de garantie au cas où votre lunette de visée March nécessiterait une réparation pendant la période de garantie. Veuillez vous renseigner auprès du revendeur auprès duquel vous avez acheté et suivez ses instructions de demande de réparation. Lorsque vous renvoyez votre lunette de visée March Rifle pour réparation, veuillez joindre et fournir une description complète du problème que vous rencontrez sur le formulaire fourni avec votre garantie.

Si des réparations sont nécessaires en dehors de la période de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté ou Deon Optical Design Corporation avant l'envoi.

March®

Fabricant

DEON

DEON Optical Design Corporation

9700-3 Miyagawa, Chino-shi,
Nagano-ken, 391-0013 Japon

Courriel : info@deon.co.jp

URL : <https://marchscopes.com>